連絡先 自動車交通局技術安全部審査課 リコール対策室 TEL 03-5253-8111 内線 42353 アト・レス : http://www.mlit.go.jp

## リコール届出一覧表

リコール届出番号	2472	リコール開始日	平成 22年 2月 23日
届出者の氏名又は名称	株式会社 矢野特殊自動車 問合せ先 :品質保証部 代表取締役社長 矢野彰一 TEL 代 092 - 963 - 2000		
不具合部位 (部品名)	緩衝装置		
基準不適合状態にあると 認める構造、装置又は性 能の状況及びその原因	トレーラの緩衝装置において、スプリングビームピン締付ナットの締付 トレクが不足しているため、そのまま使用を続けると、走行時の振動等により取付ボス及び当該ピンが磨耗し、最悪の場合、当該ピンが折損してタイヤと車枠が接触し、走行不能になるおそれがある。		
改善措置の内容	全車両、取付ボス及び当該ピンを対策品と交換し、正規 Hルクで締め付けるとともに、ナットの増し締めが出来るようにするため、締付ナットの緩み止め方法を割りピンからダブルナット方式に変更する。また、取扱説明書の締付 Hルク値を正しいものと差し換える。		
不具合件数	1件	事故の有無	なし
発見の動機	ユーザからの情報による		
使用者:直接訪問若しくは電話により通知する。 自動車使用者及び自動・自動車分解整備事業者:使用者をすべて把握しているため、日整連発行の機車分解整備事業者に周知関紙に掲載する措置はとらない。 させるための措置 改善実施済車両には、左側面前部に対策済み 2472のステッカーを 貼付ける。			

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号 (シリアル番号 )の範囲及び製作期間	リロール 対象車の台数	備考
アンチコ	ASZ387		ASZ387-002,003 平成11年 7月 2日,平成12年 3月29日	2	
	ASZ388	-	ASZ388-002 平成11年 8月25日	1	
	ASZ390		ASZ390-002 平成11年11月30日	1	
	ASZ393		ASZ393-002 平成11年 11月 8日	1	
	ASZ394		ASZ394-002 平成11年11月30日	1	
	ASZ399		ASZ399-001 平成11年11月30日	1	
	ASYC002		ASYC002-002~ASYC002-006 平成12年 7月14日~平成12年 9月 4日	5	
	ASYC003		ASYC003-002 平成12年 9月10日	1	
	ASYC004		ASYC004-002 平成12年 8月26日	1	
	ASYC008		ASYC008-002~ASYC008-005 平成13年 6月12日、平成13年11月1日	4	
	ASYC009		ASYC009-002,003 平成13年 2月 5日,平成13年11月24日	2	
	ASYC010		ASYC010-002 平成13年 8月 3日	1	

アロー	ARSTC002	ARSTC002-001 平成13年 6月 4日	
	ARSTC003	ARSTC003-001 平成13年9月18日	
	ARSTC004	ARSTC004-001 平成13年 8月30日	
	ARSTC011	ARSTC011-001,002 平成14年 5月14日,平成14年 5月29日	
	ARSTC012	ARSTC012-001 平成14年 6月18日	
	ARSTC014	ARSTC014-001 平成14年 9月30日	
	ARSTC015	ARSTC015-001 平成15年 1月30日	
	ARSTC016	ARSTC016-001~ARSTC016-026 平成15年 4月 1日~平成17年 1月11日	
	ARSTC019	ARSTC019-002~ARSTC019-005 平成16年 2月 2日~平成17年12月10日	
	ARSTC024	ARSTC024-001 平成16年 8月16日	
	ARSTC030	ARSTC030-001,002 平成16年11月24日,平成17年7月13日	
	ARSTC032	ARSTC032-001 平成17年 4月 26日	
	ARSTC036	ARSTC036-001~ARSTC036-003 平成17年 7月 27日~平成17年 9月13日	
	ARSTC038	ARSTC038-001 平成17年 8月19日	
	ARSTC038A	- ARSTC038A-001 平成19年11月13日	
	ARSTC039	ARSTC039-001~ARSTC039-017 平成17年 9月 9日~平成18年 3月 9日	
	ARSTC039A	ARSTC039A-001 平成20年 3月28日	
	ARSTC039B	ARSTC039B-001 平成21年 1月16日	
	ARSTC040	ARSTC040-001 平成17年 8月22日	
	ARSTC046	ARSTC046-001 平成17年12月7日	
	ARSTC046A	ARSTC046A-002,003 平成19年 2月9日,平成19年 8月10日	
	ARSTC046B	ARSTC046B-002 平成20年 8月 5日	
	ARSTC050	ARSTC050-002~ARSTC050-005 平成18年 3月 7日~平成19年 7月 9日	
	ARSTC050A	ARSTC050A-001 平成20年 8月 5日	
	ARSTC057	ARSTC057-002 平成19年 9月 4日	
	ARSTC057A	ARSTC057A-002 平成18年 8月25日	
	ARSTC059	ARSTC059-001 平成18年 9月11日	
	ARSTC062	ARSTC062-001~ARSTC062-007 平成18年10月18日~平成19年 3月20日 7	


	ARSTC073	_	ARSTC073-003~ARSTC073-006 平成19年 2月26日~平成19年10月10日	3	
	ARSTC082		ARSTC082-001 平成19年12月 6日	1	
アロー	ARSTC082A	-	ARSTC082A-001 平成20年 6月 3日	1	
	ARSTC082C		ARSTC082C-001 平成20年11月 5日	1	
	ARSTC090		ARSTC090-001 平成21年 1月16日	1	
	計 45 型式	計-車種	製作期間の全体範囲) 平成 11年 7月 2日 ~ 平成 21年 1月16日	合計 113 台	


リコール対象車の車台番号の範囲には、対象とならない車両も含まれている場合があります。



対象車代表車種の外観写真


## 改善箇所説明図

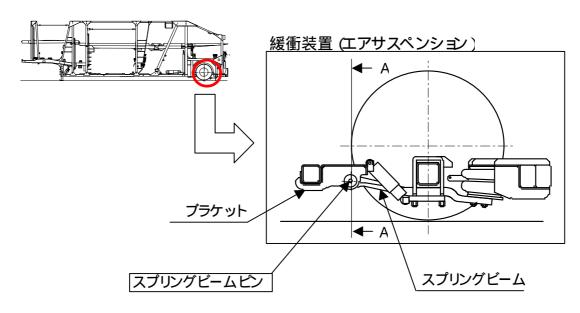

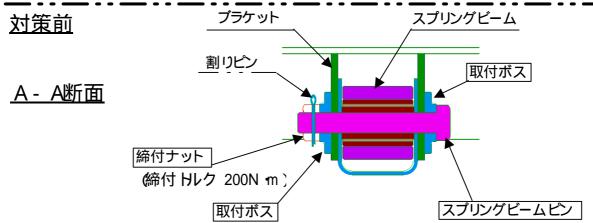

## 基準不適合状態にあると認められる構造、装置又は性能の状況及びその原因

トレーラの緩衝装置において、スプリングビームピン締付ナットの締付 トルクが不足しているため、 そのまま使用を続けると、走行時の振動等により取付ボス及び当該ピンが磨耗し、最悪の場合、当該ピンが折損してタイヤと車枠が接触し、走行不能になるおそれがある。

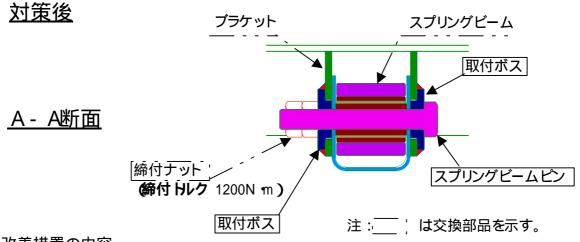

改善措置の内容

全車両、取付ボス及び当該ピンを対策品と交換し、正規 Hルクで締め付けるとともに、ナットの増し締めが出来るようにするため、締付ナットの緩み止め方法を割りピンからダブルナット方式に変更する。また、取扱説明書の締付 Hルク値を正しいものと差し換える。