

お客様各位

株式会社矢野特殊自動車
品質保証部
部長代理 渡邊弘一郎

リコールのご案内（R 4 6 4 4）

謹啓 時下お客様にはますますご清栄のこととお慶び申し上げます。

また、平素は弊社の製品をご愛顧いただき厚くお礼申し上げます。

さて、今般ご愛顧いただいております弊社製品車両運搬トレーラにおきまして、下記の通り不具合が発生するおそれがあることが判明しましたので、国土交通省にリコールの届出をいたしました。

つきましては、対象となるお客様には本書にてご案内させていただいております。申し訳ございませんが、下記問い合わせ先に連絡いただき、修理（無料）をお受けいただきますようお願い申し上げます。今回の不具合の件で、ご迷惑とご心配をおかけしますことを心よりお詫び申し上げます。

謹白

記

「不具合内容」

車両運搬トレーラにおいて、EBS ユニットを取り付けているブラケットの剛性が不足しているため、走行時の振動等により当該ユニットに接続しているブレーキ用エア配管の継手部に亀裂が発生することがある。そのため、そのままの状態で使用を続けると、エア漏れが発生、警告灯が点灯し、最悪の場合、制動力が低下するおそれがある。

「改善の内容」


全車両、EBS ユニット取付のブラケットを対策品に交換する。なお、エア配管の継手部を点検し、亀裂があるものは当該継手部の新品と交換する。

以上

お問い合わせ先

株式会社矢野特殊自動車 品質保証部
部長代理 渡邊 TEL 092-963-1082

改善箇所説明図

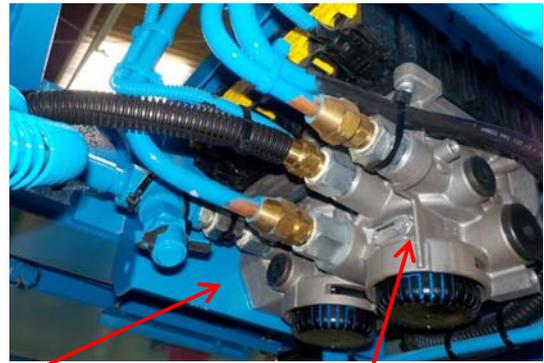

ブラケット


EBSユニット

【基準不適合発生箇所】

車両運搬トレーラにおいて、EBSユニットを取り付けているブラケットの剛性が不足しているため、走行時の振動等により当該ユニットに接続しているブレーキ用エア配管の継手部に亀裂が発生することがある。そのため、そのままの状態で使用を続けると、エア漏れが発生、警告灯が点灯し、最悪の場合、制動力が低下するおそれがある。

【改善の内容】

全車両、EBSユニット取付のブラケットを対策品に交換する。
改善実施済車両には、左側面前部に対策済みNo.4644のステッカーを貼付する。

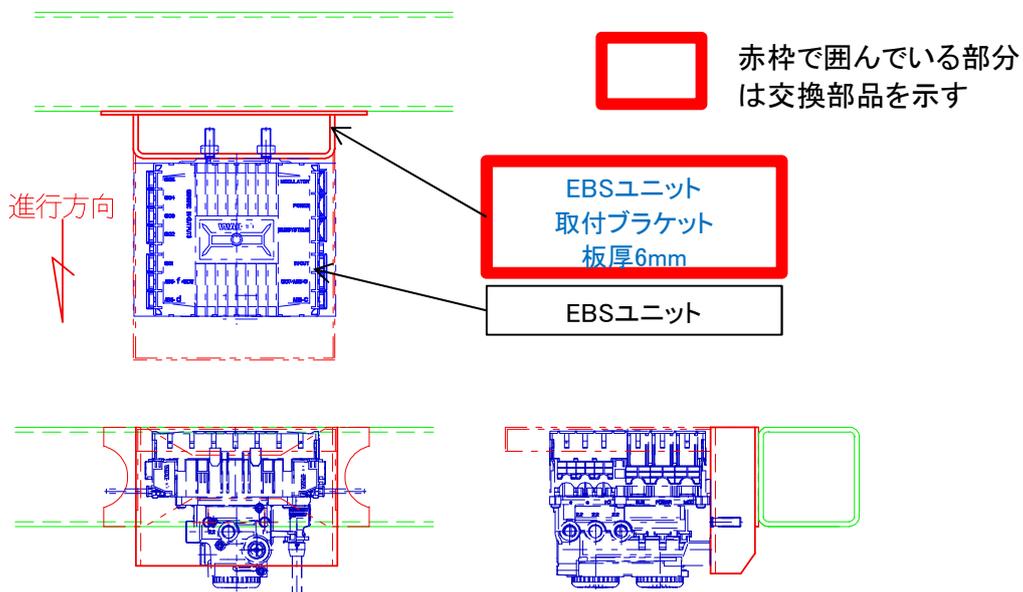

連絡先 自動車局審査・リコール課
 リコール監理室
 TEL 03-5253-8111 内線 42353
 アドレス : <http://www.mlit.go.jp>

リコール届出一覧表

リコール届出日:令和 2年 1月 23日

リコール届出番号	4644	リコール開始日	令和 2年 1月 23日
届出者の氏名又は名称	株式会社 矢野特殊自動車 代表取締役社長 矢野彰一		問合せ先:品質保証部 TEL (代)092-963-2000
不具合部位(部品名)	制動装置(EBSユニット取付のブラケット)		
基準不適合状態にあると認める構造、装置又は性能の状況及びその原因	車両運搬トレーラにおいて、EBSユニットを取り付けているブラケットの剛性が不足しているため、走行時の振動等により当該ユニットに接続しているブレーキ用エア配管の継手部に亀裂が発生することがある。そのため、そのままの状態で使用を続けると、エア漏れが発生、警告灯が点灯し、最悪の場合、制動力が低下するおそれがある。		
改善措置の内容	全車両、EBSユニット取付のブラケットを対策品に交換する。 なお、エア配管の継手部を点検し、亀裂があるものは当該継手部の新品と交換する。		
不具合件数	3件	事故の有無	なし
発見の動機	市場からの情報による		
自動車使用者及び自動車分解整備事業者に周知させるための措置	<ul style="list-style-type: none"> ・使用者:直接訪問若しくは電話、ダイレクトメールにより通知する。 ・自動車分解整備事業者:使用者をすべて把握しているため、周知のための措置はとらない。 ・改善実施済車両には、左側面前部に対策済みNo.4644のステッカーを貼付する。 		

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号(シリアル番号)の範囲及び製作期間	リコール対象車の台数	備考
アロー	ARSTC100	-	ARSTC100-001~ARSTC100-012 平成29年8月29日~令和元年6月26日	12	
	ARSTC101		ARSTC101-001~ARSTC101-006 平成30年1月9日~平成31年3月7日	6	
	ARSTC103		ARSTC103-001~ARSTC103-002 平成31年3月28日~平成31年4月19日	2	
	(計3型式)	(計1車種)	(製作期間の全体の範囲) 平成29年8月29日~令和元年6月26日	(計20台)	